



Zdjęcie nr 6: Ściana fundamentowa (widoczne zawilgocenie ,brak opaski wokół budynku –elewacja północna (narożnik północno-zachodni)



Zdjęcie nr 7: Ściana fundamentowa (widoczna niezabezpieczona hydroizolacja- która uległa częściowej destrukcji i nie spełnia swojej roli--jest nieuszczelna) elewacja zachodnia .



Zdjęcie nr 8: Odpadnięty tynk przy ścianie.,widoczne odspojenia tynku , brak opaski wokół budynku-elewacja zachodnia

3.4.2 STUDZIENKI BETONOWE PRZYOKIENNE

Studzienki przyokienne wykonane jako betonowe. Zaobserwowano liczne spękania, odspojenia oraz ubytki tynku. Dno miejscami zanieczyszczone, porośnięte roślinami. Brak drożności odpływu powodujący zaleganie wody opadowej.

STAN TECHNICZNY: NIEZADAWAJĄCY



Zdjęcie nr 9 – Zespół 4 studzienek – elewacja boczna północna.

Widoczne ubytki betonu na ściankach zewnętrznych,



Zdjęcie nr 10 – Zespół 2 studzienek – elewacja frontowa zachodnia. Nieestetyczne zacieki



Zdjęcie nr 11 – Zespół 2 studzienek –

elewacja boczna południowa. kraty zabezpieczające zajęte korozją

Zdjęcie nr 12 – Zespół 2 studzienek – pod schodami głównymi

Zdjęcie nr 13,14 Studzienki przyokienne –elewacja północna. Brak drożności odprowadzenia wody opadowej, spękania płyty dennej. Woda opadowa zalega w studzience

