




Zdjęcie nr 15 Studzienki przyokienne –elewacja północna –Liczne spękania ścian bocznych



Zdjęcie nr 16,17 Studzienki przyokienne –elewacja południowa –Liczne spękania ,zarysowania ścian bocznych



Zdjęcie nr 18 Studzienki przyokienne –elewacja południowa –Dno studzienki zanieczyszczone , dno porośnięte roślinnością . Brak drożności

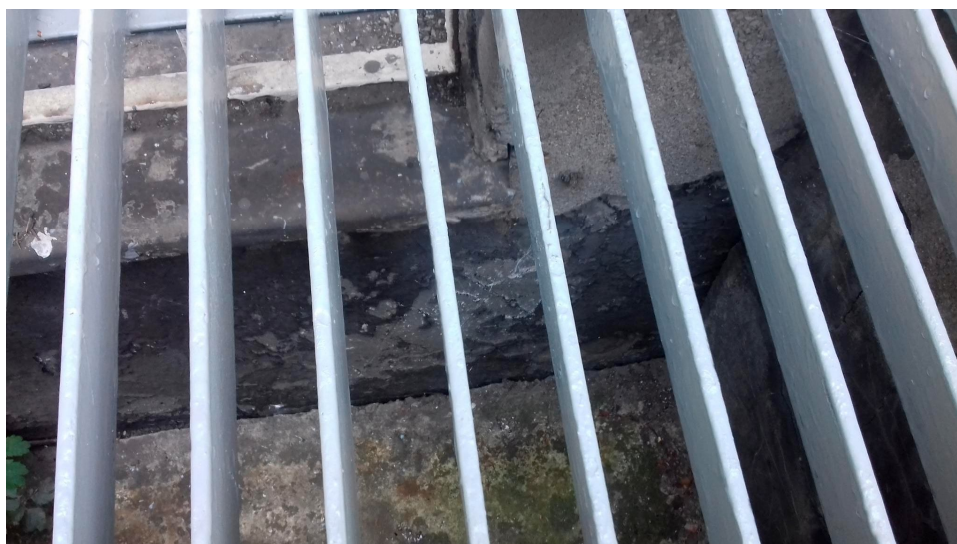

Zdjęcie nr 19,20 Studzienki przyokienne –elewacja zachodnia –frontowa –Dno minimalnie porośnięte roślinnością . Odpadanie tynku , spękania i zarysowania .

3.4.3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany nośne murowane z cegieł na zaprawie cem.-wap. Podczas oględzin nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyjnych ścian i rys. Nieliczne Zaobserwowano odspojenia tynku oraz zabrudzenie elewacji związane z wieloletnim użytkowaniem. Ściany nieocieplone. Wymagają termomodernizacji, wykonania nowej elewacji. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy szczegółowo wykonać przegląd istniejących tynków na ścianach, m in. obstukać je. Odparzony tynk usunąć. Ściany przed wykonaniem termomodernizacji oczyścić i zagruntować (zgodnie z wybranym systemem).

STAN TECHNICZNY:ŚREDNI.