


3.4.5 ELEWACJE BUDYNKU ,GZYMS, RURY SPUSTOWE , PARAPETY ,KRATY OKIENNE, INSTALACJE ODGROMOWE , KLIMATYZACJA –JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE , TELETECHNICZNE I INNE ITP

Gzyms betonowy – liczne zacieki , ubytki płyty żelbetowej przy otworach na rury spustowe Rynny i rury spustowe –nie zauważono nieszczelności. Parapety stalowe miejscowo objęte rdzą, Kraty stalowe – miejscowo objęte rdzą, Instalacje zewnętrzne stan dobry – naturalne zużycie wynika z okresu użytkowania .

STAN TECHNICZNY: DOBRY.


Zdjęcie nr 34 Gzyms –elewacja zachodnia frontowa – zacieki , ubytki płyty przy rurach spustowych

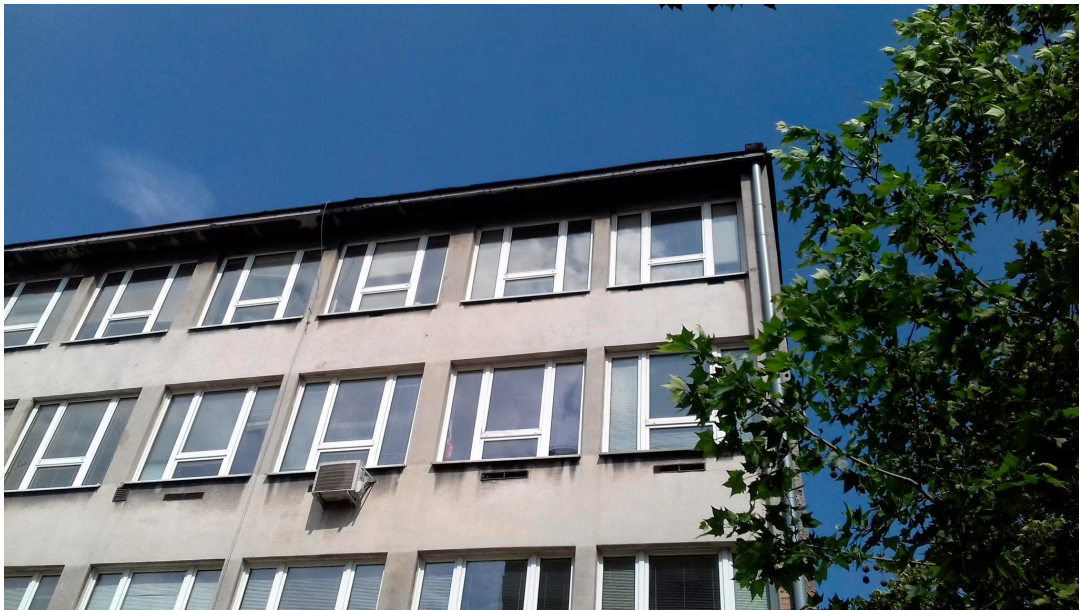


Zdjęcie nr 35,36,37,38 Gzyms + rury spustowe ,liczne ubytki płyty przy rurach spustowych ,widoczne zbrojenie zajęte rdzą ,dość mocno widoczne ubytki tynku na ścianie (widoczny mur z cegły pełnej)



Zdjęcie nr 39,40,41 Kratki wentylacyjne w złym stanie technicznym, zniszczona siatka, kratki stalowe zardzewiałe, zatkane przez ptasie gniazda, Od wewnątrz pomieszczeń – otwory wentylacyjne zamurowano.

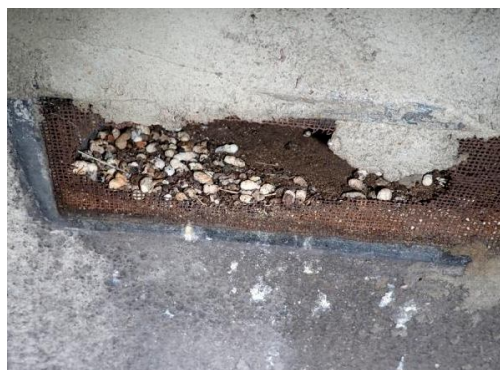

Zdjęcie nr 42 Kraty w oknach – w oknach piwnicznych montowane wewnątrz wnęk okiennych natomiast kraty w oknie na parterze montowana na zewnątrz wnęki okiennej .Stan techniczny –dobry . Miejscowo objęte rdzą .

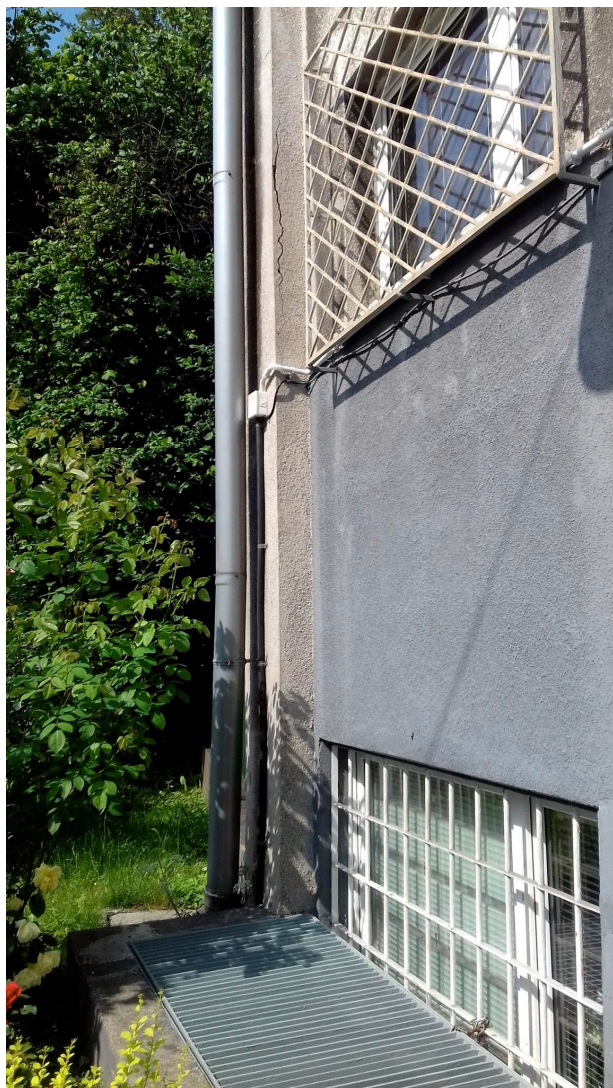

Zdjęcie nr 43 Kraty zabezpieczające studzienki przyokienne Stan techniczny –dobry . Miejscowo objęte rdzą – od strony południowej